

BRUKSANVISNING

AR100

MK-1L

Aut. kittellyft

012010 ORDER NO.: 00346 SE Bruksanvisning i original

A/S Wodschow & Co.

Industrisvinget 6
DK-2605 Brøndby

Denmark

Phone: +45 43 44 22 88
Telefax: +45 43 43 12 80
info@wodschow.dk
www.bearvarimixer.com



Varim

BEA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

GARANTI:	2
SÄKERHET:	2
INSTALLERING AV NY MASKIN:	2
MIXERNS UPPBYGGNAD:	3
MIXERNS MAX. KAPACITET:	3
REKOMMENDERADE MAX. HASTIGHETER:	3
HANTERING AV MIXERN:	4
ÅTGÄRD FÖR UPPSTART EFTER NÖDSTOPP:	4
ÖVERBELASTNING:	4
KORREKT ANVÄNDNING AV VERKTYG:	5
RENGÖRING:	5
SKÖTSEL OCH SMÖRJNING:	5
FETTYPER:	5
FELSÖKNINGSSCHEMA OCH ÅTGÄRDER:	6
JUSTERING AV BREDKILREM:	6
JUSTERING AV HASTIGHET:	6
JUSTERING AV KITTELCENTRERING:	7
JUSTERING AV KITTELFASTSPÄNNING:	7
JUSTERING AV KITTELHÖJDEN:	7
EL. KOPPLINGSSCHEMA:	8

GARANTI:

Vid fel på mixern hänvisas till leverantören.

Garantin gäller ej för fel som uppstått vid felaktig hantering, överbelastning samt negligierande av skötselsföreskrifter.

Kontrollera att alla tillbehör medföljer maskinen, så som kittel, verktyg, fettspruta och gummifötter.

SÄKERHET:

Den konstanta bullernivån på operatörens arbetsplats är lägre än 70 dB (A).



Mixern är avsedd för framställning av produkter, som under bearbetningsprocessen inte utlöser reaktioner eller frigör ämnen som kan vara skadliga för användaren.



Det kan medföra kroppsskada om händerna sticks ned i kitteln medan mixern är igång.



Lyft aldrig maskinen i handtagen för hastighetsregleringen.

INSTALLERING AV NY MASKIN:**Montering och fastgöring:**

Mixern skall monteras med gummifötter som både motverkar vibrationer och rostangrepp. Om golvet inte är plant kan mellanstycken monteras under mixerns fötter.


Mixern ställs direkt på golvet. Fastgöringsbultar i golvet är endast nödvändigt under särskilda förhållanden, t.ex. på fartyg.

Nätanslutning:

Innan maskinen ansluts till nätet skall spänning och frekvens kontrolleras, så att den överensstämmer med tryckt text på mixerns typskylt. Maskinens typskylt är placerad överst på mixerns högra sida.

Kontroll av rörhuvudets rotationsriktning:

Lyft kittelarmarna till normalt arbetsläge och starta maskinen utan kittel och verktyg. Kontrollera rörhuvudets rotationsriktning: Rörhuvudet skall rotera i samma riktning som pilen ovanför rörhuvudet anger. Om rotationsriktningen är fel skall 2 av anslutningskablarnas fasledningar byta plats.

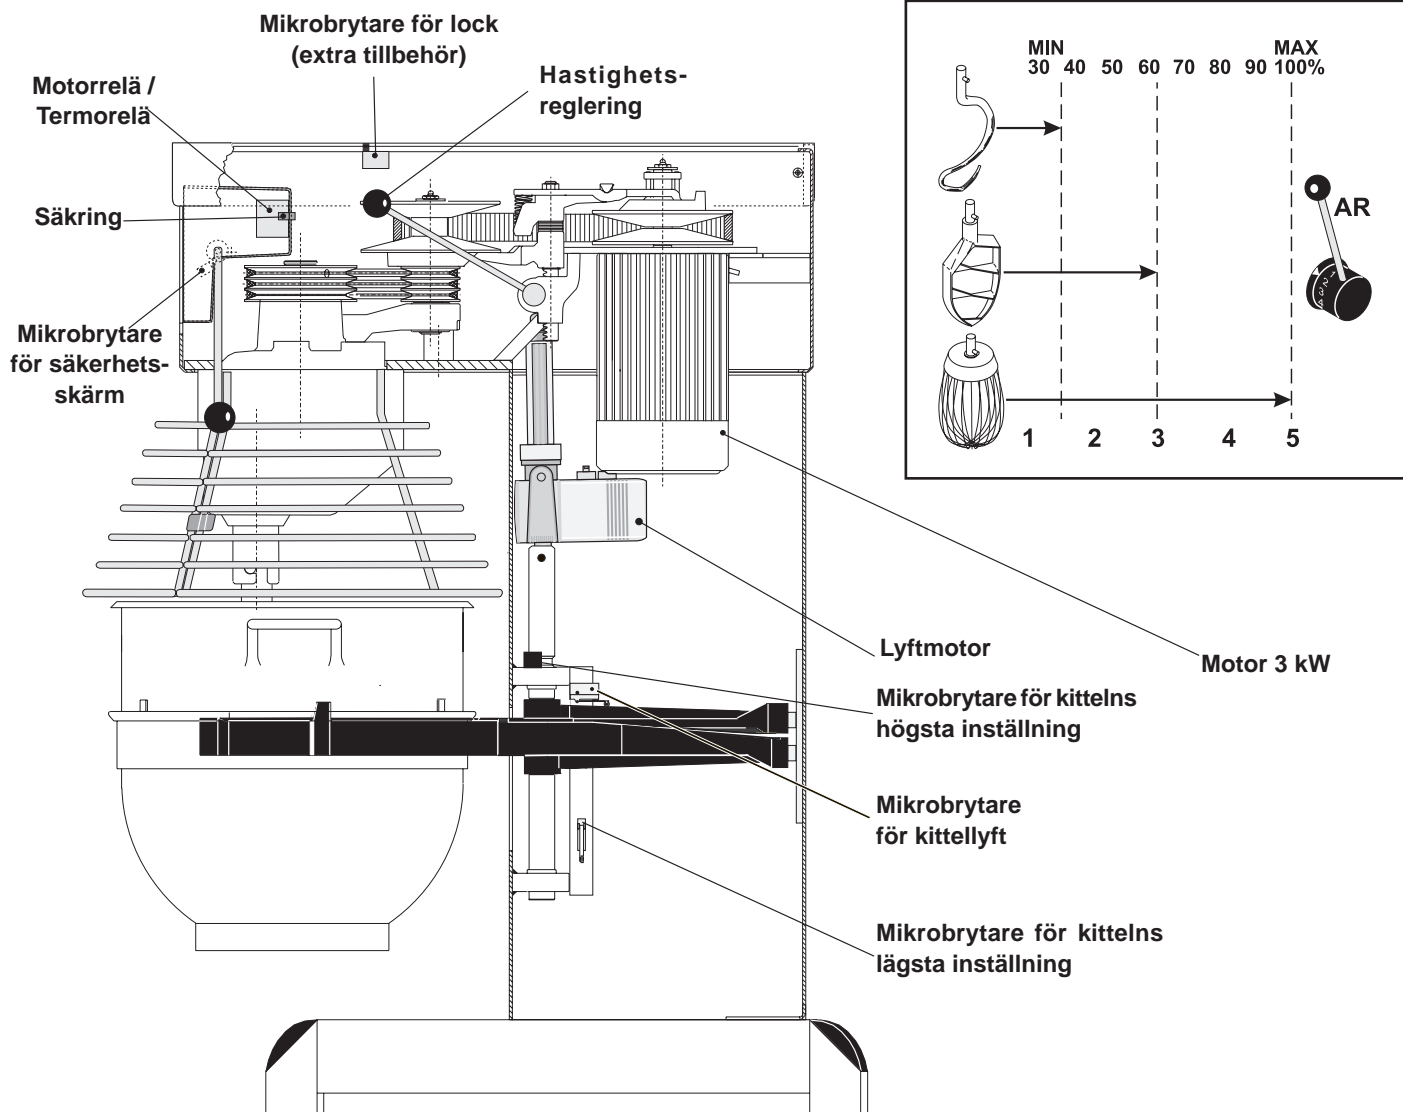MIXERNS UPPBYGGNAD:**REKOMMENDERADE MAX. HASTIGHETER:****MIXERNS MAX. KAPACITET:**

Kapaciteter per blandning	Verktyg	AR100
Äggvita	Visp	15 L
Vispgrädd	Visp	45 L
Majonnäs *	Visp	80 L
Kryddsmör	Spade	75 kg
Potatismos *	Spade / visp	65 kg
Jäsdeg (50%AR) **	Krok	58 kg
Jäsdeg (60%AR)	Krok	70 kg
Ciabattadej * (70%AR)	Krok	75 kg
Muffins *	Spade	60 kg
Tärtbotten	Visp	25 kg
Köttbullsfärs *	Spade	75 kg
Glasyr	Spade	70 kg
Munkar (50%AR)	Krok	60 kg

AR = Absorption Ratio (%AR)
(vätska i % av torrt material)

Ex.: ett grundrecept innehåller 1 kg torrt material och 0,6 kg vätska:

$$\text{Detta ger AR} = \frac{0,6 \text{ kg} \times 100}{1 \text{ kg}} = 60\%$$

Om man önskar utnyttja mixerns max. kapacitet används den beräknade AR = 60% till att bestämma mängden av torrt material och vätska i degen.

Om en mixer på 100 liter används och en deg med AR = 60% skall knådas, är max.kapaciteten = 70 kg. Nu beräknas vikten av torrt material i denna deg:

$$\text{Torrt material} = \frac{\text{Max. kap} \times 100}{\text{AR} + 100} = \frac{70 \text{ kg} \times 100}{60 + 100} = 43,75 \text{ kg}$$

$$\text{Vätskans vikt} = 70 \text{ kg} - 43,75 \text{ kg} = 26,25 \text{ kg}$$

* Skrapa rekommenderas

** Körning med lågt varvtal rekommenderas

Lokala variationer i råvarornas egenskaper kan påverka vattenupptagning, volym och bakningsegenskaper m.m.

HANTERING AV MIXERN:

- A) Säkerhetsskärmen öppnas och kitteln placeras i kittelarmarna. **OBS:** Kittelarmarna skall finnas i lägsta position och kitteln skall vara helt inskjuten i kittelarmarna (fig.2 og fig.3).
- B) Rörverktyget placeras i bajonettaxeln. Tappen på verktyget skall vridas in helt i bajonethålet. (fig.2).
- C) Katteln lyfts till arbetsläge genom att vrida på knappen för lyft med uret (fig.1). Kontrollera att kitteln sitter korrekt. Säkerhetsskärmen stängs.
- D) Om mixern är monterad med timer ställs blandnings-tiden in genom att vrida timern (fig.1) med uret. Mixern stannar automatiskt när blandningstiden är slut. När mixern stannat p.g.a. timerns utgång används ”Åtgärd för uppstart efter nödstopp” innan mixern startas igen. Sätt timern på **HOLD** när den inte används eftersom mixern annars inte kan startas.
- E) Starta mixern genom att trycka på den gröna startknappen I (fig.1)



Mixern får endast startas när kitteln befinner sig i arbetsläge, och säkerhetsskärmen är stängd.

- F) Vrid handtaget för hastighetsreglering (fig.4) bakåt tills önskad hastighet uppnåtts (lägg märke till rekommenderad max. hastighet på sidan 3)



Hastigheten får endast justeras när mixern är i gång.
Mixern får **aldrig** startas i hög hastighet.

- G) Innan mixern stannas förs handtaget för hastighetsreglering tillbaka till lägsta hastighet (fig.4).
- H) Stanna maskinen genom att trycka på den röda stoppknappen 0 (fig.1)

ÅTGÄRD FÖR UPPSTART EFTER NÖDSTOPP:

Denne startprocedur används vid de tillfällen när mixern stannat i hög hastighet.

- 1) Sänk ned kitteln och frigör verktyget ur bajonettaxeln.
- 2) Lyft upp kittelarmarna, antingen tomma eller fortfarande med kitteln.
- 3) Lås säkerhetsskärmen, starta mixern och ställ handtaget för hastighetsregleringen på lägsta nivå.
- 4) Stanna mixern. Nu kan normal uppstart av mixern göras.

ÖVERBELASTNING:



Mixern får ej överbelastas. Sega och tunga degar kan reducera mixerns kapacitet med 75%. Kapaciteten reduceras ytterligare, om hastigheten ökas utöver den rekommenderade, eller om fel rörverktyg används. Större klumpar fett eller nedkylda ingredienser skall finfördelas innan de läggs i kitteln.



Längre tids överbelastning får mixerns motorskydd att avbryta mixern. Låt mixern vila ca. 3 min. Varefter omstart sker enligt beskrivningen under ”Åtgärd för uppstart efter nödstopp”.

Fig. 1 Manöverpanel

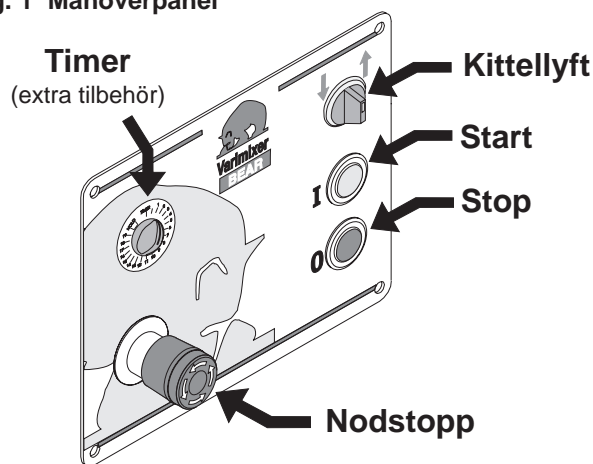


Fig. 2

Mixer med öppen säkerhetsskärm, nedsänkt kittel och monterat verktyg


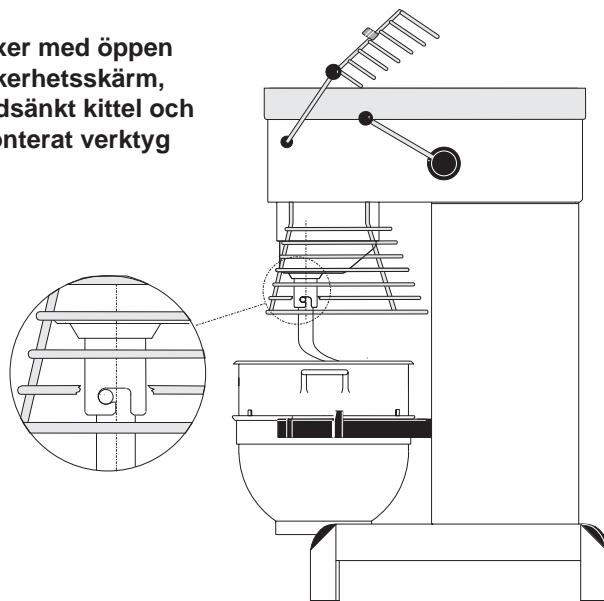


Fig. 3

Vänster ”öra”


Mixern sedd ovanifrån, kitteln helt in-skjuten i kittelarmarna. **OBS!** Kittelns ”tredje öra” vänder sig in mot mixern.

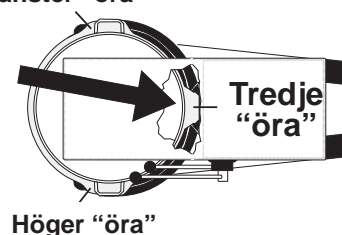

Höger ”öra”

Fig. 4

Mixer med stängd säkerhetsskärm, upplyft kittel och monterat verktyg.

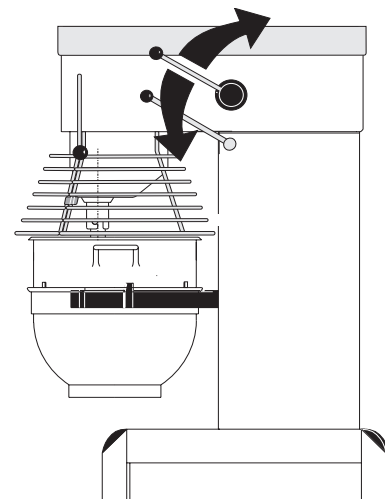

KORREKT ANVÄNDNING AV VERKTYG:



Vispen bör inte slås mot hårda motstånd, ex. kittelns kant. Sådan behandling förkortar verktygets livslängd på grund av ökad deformation.

Rekommenderad arbetsområden för verktygen:

Piskvisp	Blandingspade	Krok
Grädde	Kakdeg	Bröddeg
Äggvitor	Smörkräm	Rågbröd
Majonnäs el. liknande	Pannkaksdeg Köttfärs el. liknande	el. liknande



För tillverkning av potatismos används den speciella 4-vingad omröringsvispen eller vispen med tjockare trådar. Alternativt använda blandingspade och därefter det vanliga piskvisp

Det rekommenderas att timern inte används vid degkörning, då detta kan förstöra maskinens drivsystem

RENGÖRING:

Mixern bör rengöras dagligen eller efter användning. Rengöring utförs med mjuk borste och rent vatten. Rengöringsmedel som innehåller sulfat bör användas med försiktighet eftersom denna förstör mixerns smörjmedel.



Använd **aldrig** högtrycksdusch vid rengöring av mixern.

Kitteln och rörverktyg av aluminium får ej diskas med starkt alkaliska medel (ej högre pH-värde än 9,0)

Leverantören av rengöringsmedel kan vara behjälplig med rekommendation av rätt tvålvtvättmedel.



Beakta att säkerhetsskärmen av plast kan ta skada om den utsätts för högra temperaturer en längre tid. (Max. temperatur 65°C)

SKÖTSEL OCH SMÖRJNING:

Den steglösa drivningen smörjes regelbundet, motsvarande ett smörjintervall på 60 timmars drift av mixern.

Smörjning av steglös drivning:

Obs! Specialfett!

(Använd fettspruta som medföljer mixern vid leverans). Starta mixern och höj hastigheten till ca. 50%. Stanna mixern (använd nodstopp) och öppna locket på toppen av mixern. Överst på var och en av de 2 remskivesatsernas axel finns en smörjnippel (fig.5 pos.1). Pressa fett genom smörjnippeln till dess att motståndet mot fettsprutan blir tungt, eller tills fett tränger ut mellan axeln och remskivorna.



Mixern får ej startas innan skruvarna, som håller fast locket, är iskruvade.

Starta mixern och låt den gå tillbaka till låg hastighet.

Stanna mixern och fyll fettsprutan med nytt fett, så att den är redo för användning till nästa smörjning.

Smörjning av övriga rörliga delar:


De rörliga delarna på bunkens armar samt axel smörjs med olja. Smörjningen görs genom att man tar av mixerns bakre beklädnad och smörjer markerade ställen med hjälp av oljekanna (fig.5 pos2).

FETTYPER:

Til remskivornas axel: **Castrol LMX.**

Vid reparation av rörhuvud: Kuggghjul och kuggkrans smörjs med **Molub Alloy 936SF Heavy** eller **Castrol Grippa 355**, nållagerna i rörhuvudet får ej smörjas med denna typ av fett. Annan typ av fett än de här rekommenderade får ej användas.

fig.5 Smörjning av steglös drivning och övriga rörliga delar.

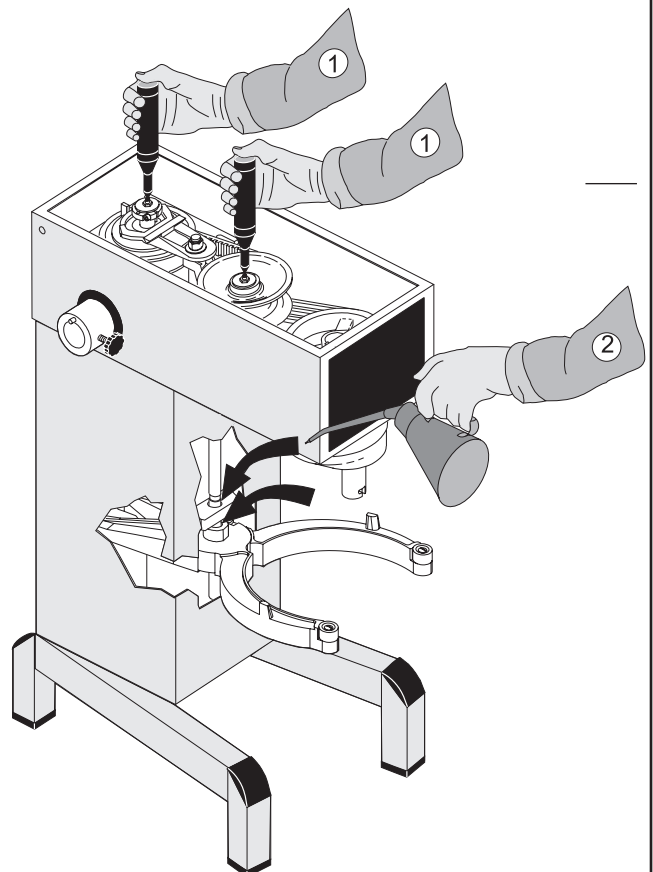

FELSÖKNINGSSCHEMA: Vid andra fel kontaktas leverandören

ÅTGÄRDER:

Klapprande ljud från mixerns stängda del.

mixern börjar "strejka" vid degknådning, som normalt inte vållar problem.

Mixern ändrar hastighet av sig själv.

Minimum och maximumhastighet ändrar sig.

Kitteln sitter för hårt eller för löst

Verktygen slår emot sidorna av kitteln

Verktygen slår emot kitteln botten.

Justering av bredkilrem

Justering av bredkilrem

Justering av bredkilrem

Justering av hastighet

Justering af kittelfastspänning

Justering af kittelcentrering

Justering af kittelhöjd.



Innan ev. reparation eller justering företas skall nätanslutningen kopplas ifrån genom demontering av kabeln vid anslutningspunkten.


JUSTERING AV BREDKILREM:

Avståndet (X) är endast riktgivande då detta är beroende av bredkilremmens tolerans.

1. Starta med spända kilremmar(*).
2. Bredkilremmen (A) spännes genom att flytta 1 eller 2 skivor från (V) till (T).
3. Starta mixern och låt den gå när muttern (U) spännes. Den får inte spännas för hårt.
4. Tappen (E) på växelskiftarringen (F) skall, i den främre remskivan, placeras inne i variatorgaffeln (G), och på den bakre remskivan placeras tappen utanför gaffeln för remspännaren (B), (båda skall vändas bakåt).
5. Toleranser i transmissionen kan förorsaka att bredkilremmen (A) träffar remskivornas stift (Z) när hastigheten är uppjusterad. Vid sådana tillfällen skall avståndet (X) minskas.
6. Följ instruktioner enligt avsnitt: "Justering av hastighet"

JUSTERING AV HASTIGHET:

1. Regleringsarmens stoppskruvar (J) skall justeras så att måttet (H) är 1 - 2 mm på främre och bakre rem-skivan vid respektive låg och hög hastighet. Spänn kontramuttern (K) när hastigheten är korrekt.
2. Toleranser i transmissionen kan förorsaka att bredkilremmen (A) träffar remskivornas stift (Z) när hastigheten är uppjusterad. Vid sådana tillfällen skall avståndet (X) minskas, se "justering av bredkilremmen, och justera sedan åter hastigheten.

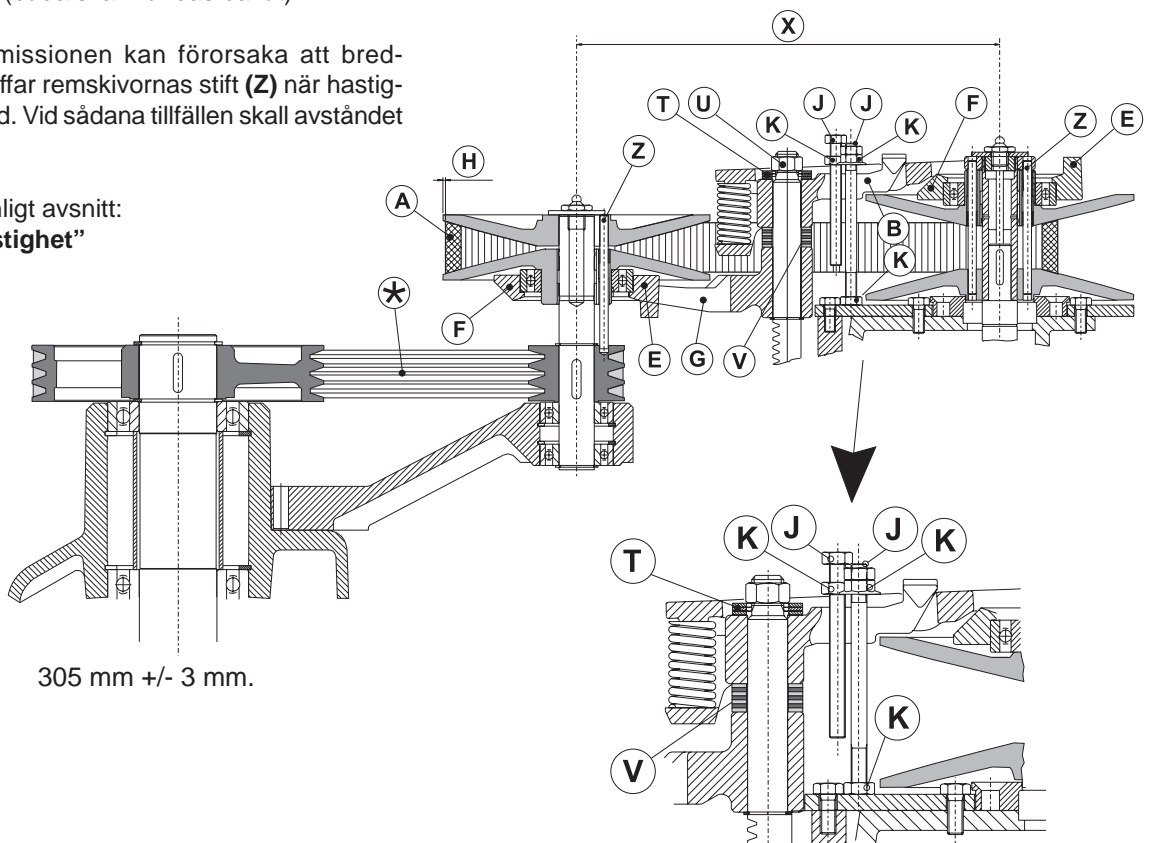

X) AR100 = 305 mm +/- 3 mm.

JUSTERING AV KITTELCENTRERING:

Börja med att kontrollera nuvarande centrering av kitteln: montera spartel och kittel, och kör upp kittelarmarna till normal arbetsposition. Spartlen vrids runt med handen, och avståndet mellan spartlen och kanten på kitteln mäts. Genom att avlägsna bakbeklädnaden nås styrplattan (E). Skruvarna (D) lossas och styrplattan flyttas i önskad riktning. Spartlen vrids runt och avståndet mellan spartel och kittel mäts. När kitteln är centrerad spänns styrplattan fast i ny position och bakbeklädnaden skruvas på.

JUSTERING AV KITTELFASTSPÄNNING:

Kittelarmarna skall vara upplyfta i normalt arbetsläge. Justeringsdiametern (Y) mäts invändigt mellan kittelarmarna (fig.6a):

Justeringsdiameter (Y): AR100 = 554 mm.

Om kitteln är för löst fastspänd, avlägsnas låsring (B) och lagret (A) dras av axel (C). Lagret vänds 180° och monteras på axeln igen. Evt ska båda lagerna vändas. Slutligen kontrolleras kittelns centrering, och justeras om nödvändigt.

JUSTERING AV KITTELHÖJDEN:

Avståndet (X) mäts från undersidan av bajonethålet till översidan på kittelarmarna där kitteln vilar (fig.7a). Kittel-armarna skall vara upplyfta i normalt arbetsläge.

Avståndet (X): AR100 = 297 mm.

Kittelns högsta och lägsta position bestäms med mikrobrytare (1) och (2), (fig 7b). De mekaniska stoppen bestående av skruv (3) och (4) är inställda på så sätt, att de träffas ca 1 mm efter att mikrobrytaren träffas, om denna skulle utebli. Kittelarmarnas högsta position justeras genom att bocka fjäderarmen på mikrobrytare (2), antingen framåt, eller bakåt; det är mycket viktigt att stoppskruven (3) inställs efteråt. På samma sätt ställs den lägsta positionen in genom att böja fjäderarmen på mikrobrytare (2). **OBS:** fjäderarmen får inte böjas så långt bak, att kittelarmarna inte nås. Efteråt inställs mekaniskt stopp (4).

fig.7a Mätning av kittelhöjden:

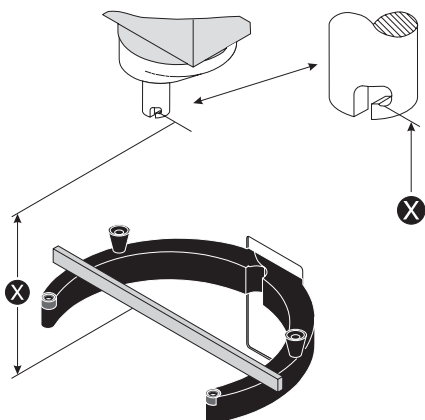


fig.6 Justering af kittelfastspänning och kedelcentrering:



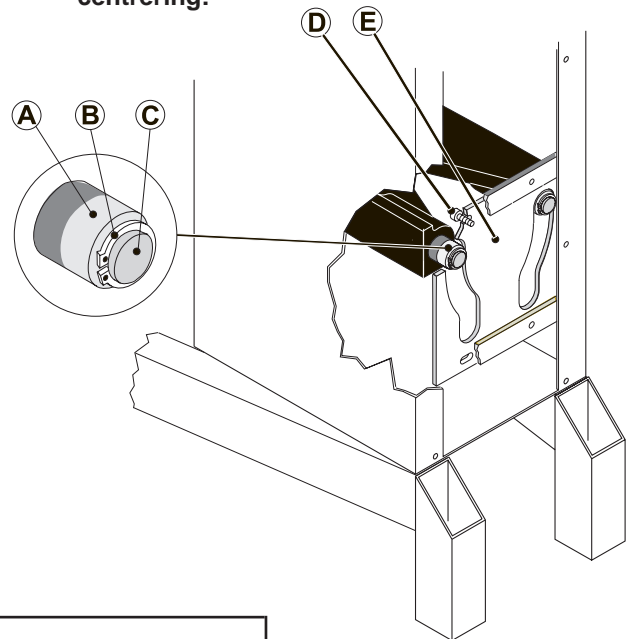





fig.6a

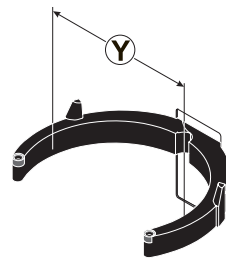

Lagret (A) har två diametrar. Mixern levereras som standard med lagerna monterade med den minsta diametern bortvänd från skålbyglarna (den lösaste fastspänningen).

fig.7b Justering af kittelhöjden:

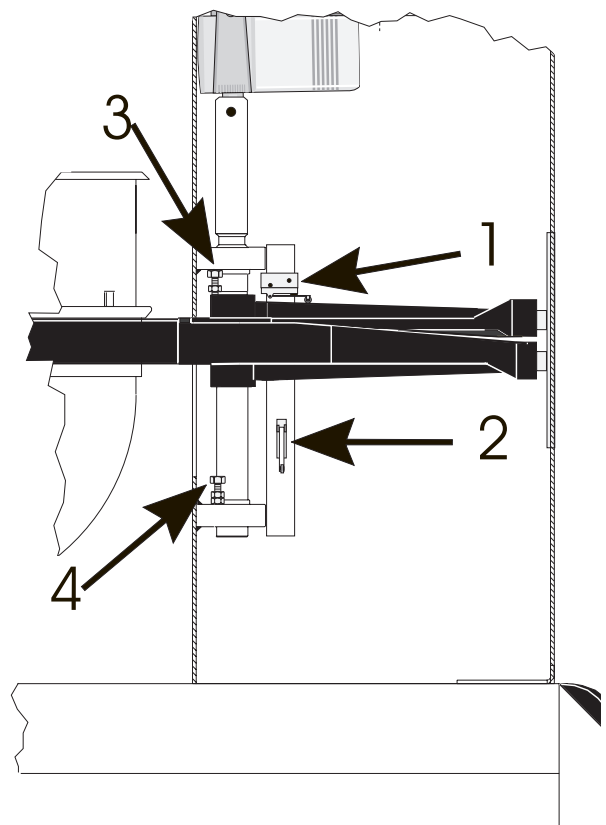

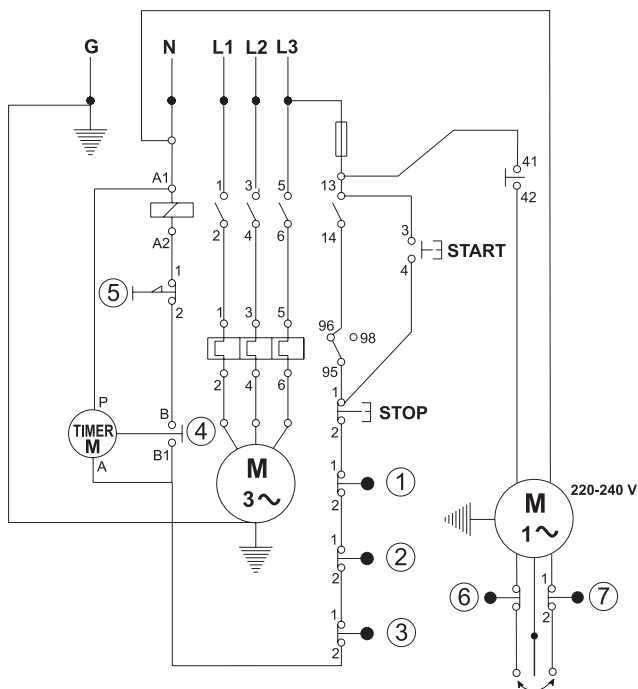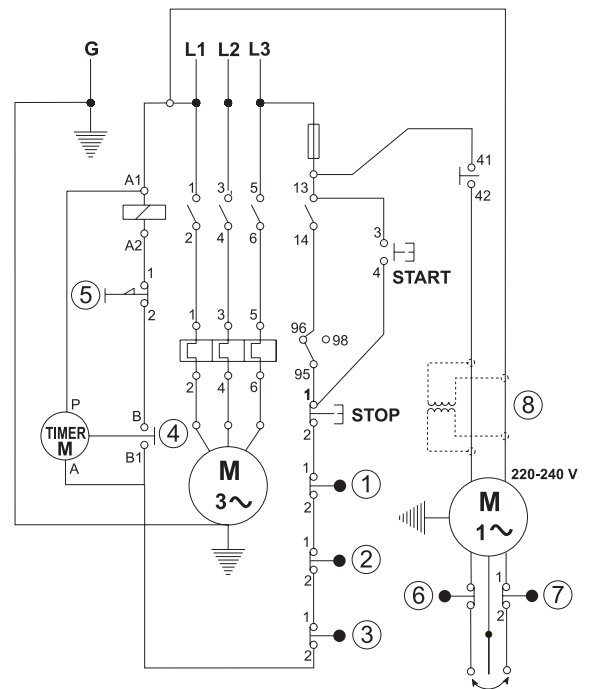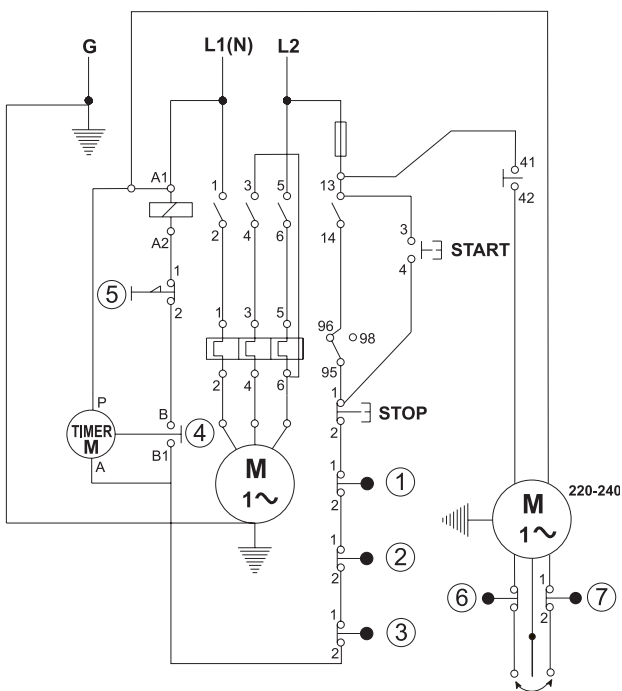EL. KOPPLINGSSCHEMA:Elektrisk anslutning: **3 fas + 0 + jord.**Styrspänning till relä: **1 fas + 0.**Elektrisk anslutning: **3 fas + jord.**Styrspänning till relä: **2 fas.**Elektrisk anslutning: **1 fas + 0 + jord, eller 2 fas + jord.**Styrspänning till relä: **1 fas + 0, eller 2 fas.**

- (1) Mikrobrytare för kittellyft
- (2) Mikrobrytare för säkerhetskärm
- (3) * Microswitch för lock
- (4) * Timer
- (5) Nödstop
- (6) Mikrobrytare för kittelns högsta inställning
- (7) Mikrobrytare för kittelns lägsta inställning
- (8) * step-down transformator för hög nätspänning

* Monteras kun på forlangende.

OBS:

Mixern skall anslutas till elnätet med en stickkontakt. Kontakten skall vara dimensionerad för min. 16 A, 230/400 V~, IP44.

Vid anslutning:

- 1 fas med 0 + jord används en 3-polig kontakt
- 2 faser + jord används en 3-polig kontakt
- 3 faser + jord används en 4-polig kontakt
- 3 faser med 0 + jord används en 5-polig kontakt

<u>Indhold af CE Overensstemmelseserklæring,</u> (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A)	DK
<u>Contents of the EC Declaration of conformity for machinery,</u> (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)	GB
<u>Inhalt der EG-Konformitätserklärung für Maschinen,</u> (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A)	DE
<u>Contenu de la Déclaration CE de conformité d'une machine,</u> (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A)	FR
<u>Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming voor machines,</u> (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A)	NL
<u>Contenido de la declaración "CE" de conformidad sobre máquinas,</u> (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A)	ES

Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: A/S Wodschow & Co.
 Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: Industrisvinget 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier:
 Name and address of the person authorised to compile the technical file
 Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen
 Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique
 naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen
 nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico

Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Kim Jensen
 Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: Industrisvinget 6, DK-2605 Brøndby, Denmark
 Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, 15-12-2009

Erklærer hermed at denne røremaskine
 Herewith we declare that this planetary mixer
 Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine
 Déclare que le batteur-mélangeur ci-dessous
 Verklaart hiermede dat Menger
 Declaramos que el producto batidora

- er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC)
 is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
 konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG)
 Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE)
 voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC)
 corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC)
- er i overensstemmelse med følgende andre CE-direktiver
 is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives
 konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien
 Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes
 voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen
 está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE

2004/108/EC

Endvidere erklæres det
 And furthermore, we declare that
 Und dass
 Et déclare par ailleurs que
 En dat
 Además declaramos que

- at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt
 the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used
 folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten
 Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées
 de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast
 las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas

EN454:2000 ; EN60204-1:2006; EN12100-1:2005

EN12100-2:2005; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007

Innehåll i EG-försäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)
Contenuto della dichiarazione CE di conformità per macchine, (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A)
Sisukord EÜ masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A)
Treść Deklaracja zgodności WE dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A)
Sisältö EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

SE
IT
EE
PL
FI

Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja:

A/S Wodschow & Co.

Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:

Industrisvinget 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico

Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston

Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi:

Kim Jensen

Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:

Industrisvinget 6, DK-2605 Brøndby, Denmark

Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscość, data; Paikka, aika:

Brøndby, 15-12-2009

Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin

Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria

Deklarerime käesolevaga, et Planetaarmikseri

Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny

vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi

- överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG)
is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE)
vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele
spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE)
on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-direktiv
è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE
vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele
spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE
on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen

2004/108/EC

Vi försäkrar dessutom att
e che

Lisaks ülaltoodule deklareerime, et

Ponadto oświadczamy, że

ja lisäksi vakuuttaa, että

- följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts
sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate
kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid)
zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich
seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu

EN454:2000 ; EN60204-1:2006; EN12100-1:2005

EN12100-2:2005; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007

A/S WODSCHOW & CO.

Industrisvinget 6
DK-2605 Brøndby
Denmark

Phone: 43 44 22 88
Telefax: 43 43 12 80
info@wodschow.dk
www.bearvarimixer.com